



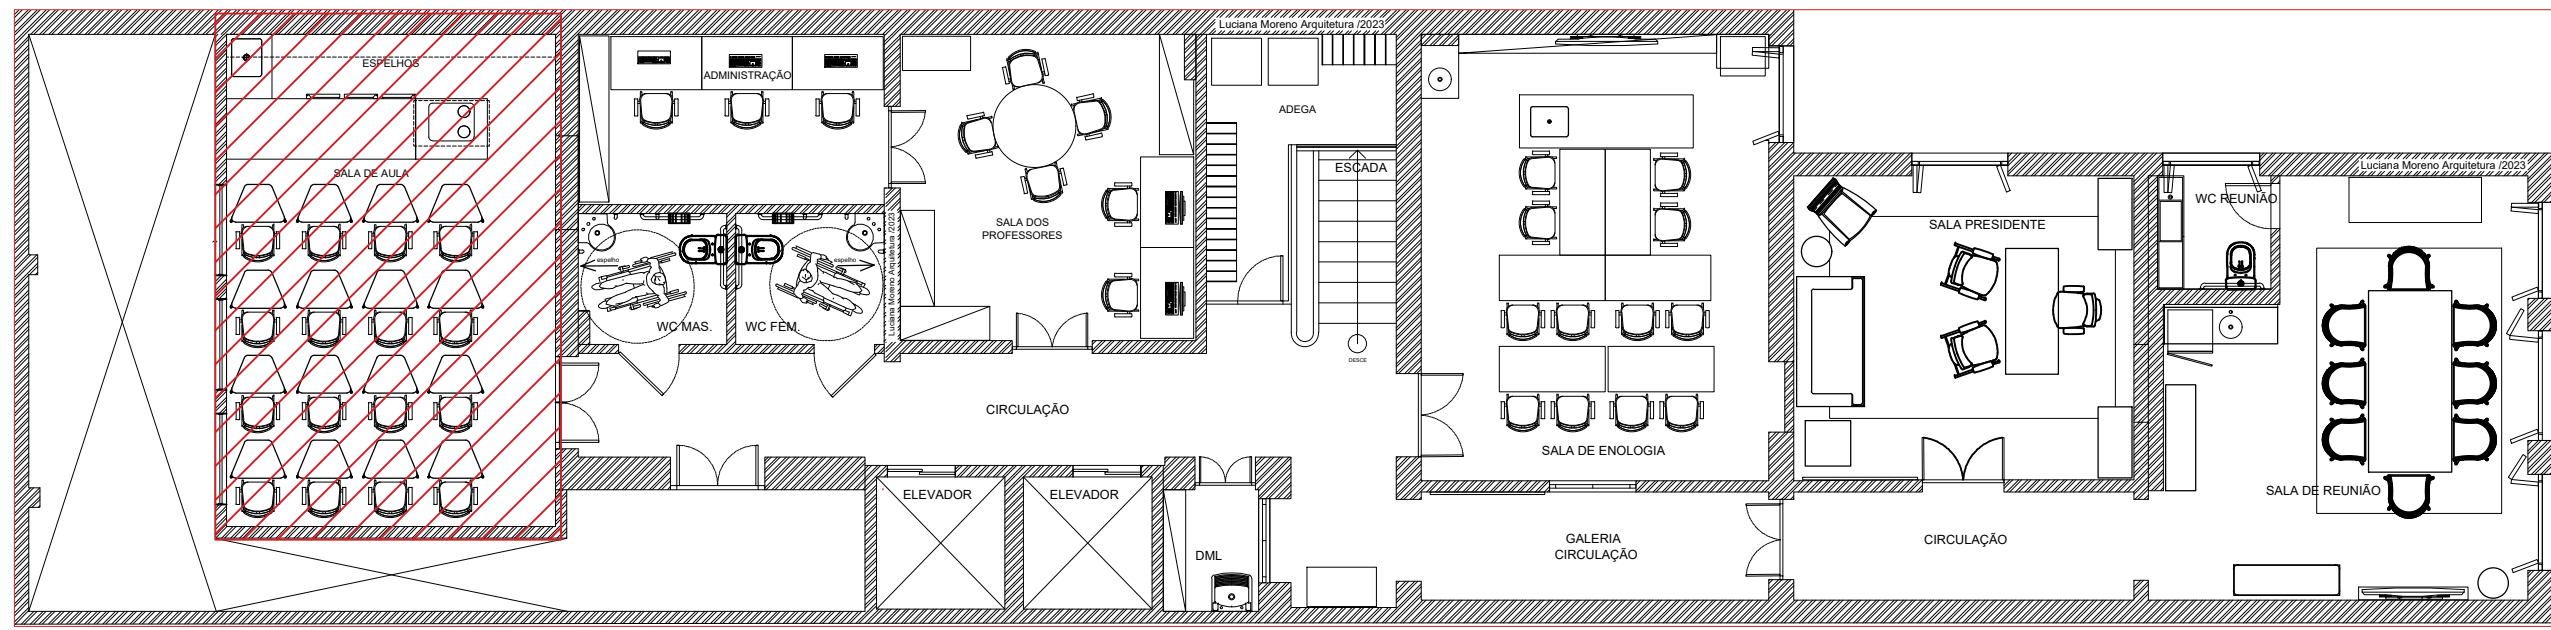


PLANTA CHAVE - 2º PAVIMENTO
SEM ESCALA


SALA DE AULA - MARCENARIA / SERRALHERIA
2º Pavimento

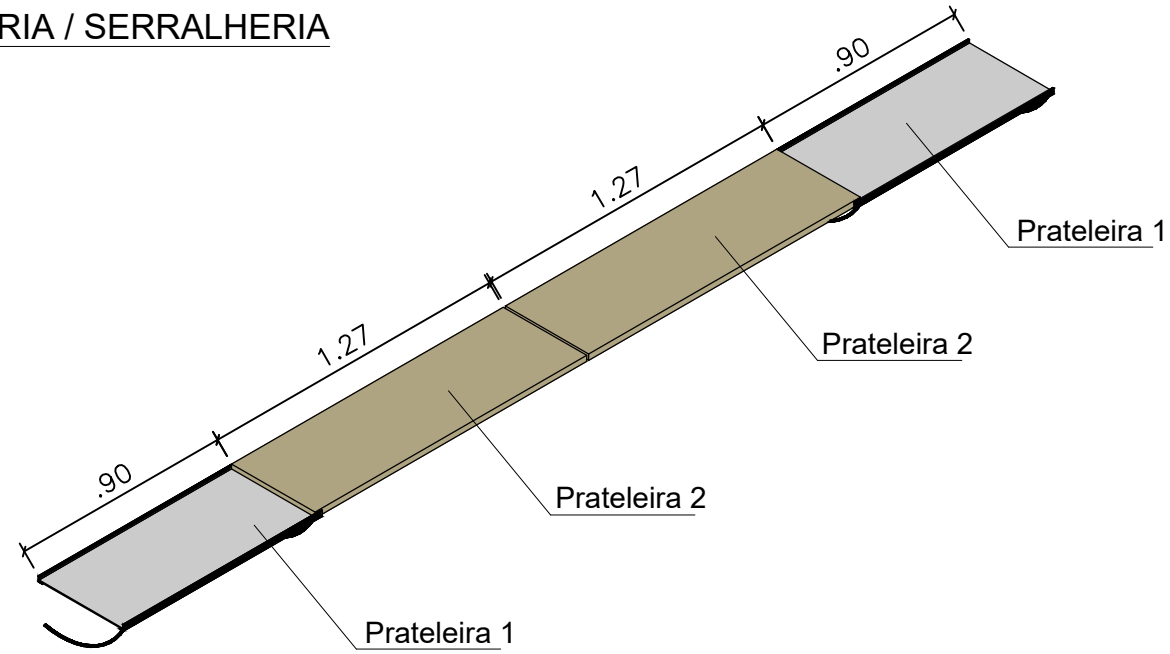


ISOMETRIA
PRATELEIRA MONTADA
esc: 1/25

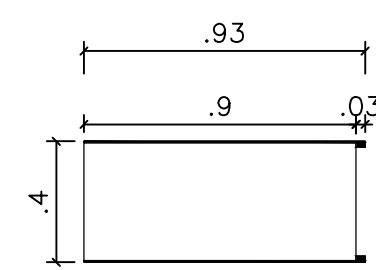


PLANTA BAIXA
PRATELEIRA 01
esc: 1/25

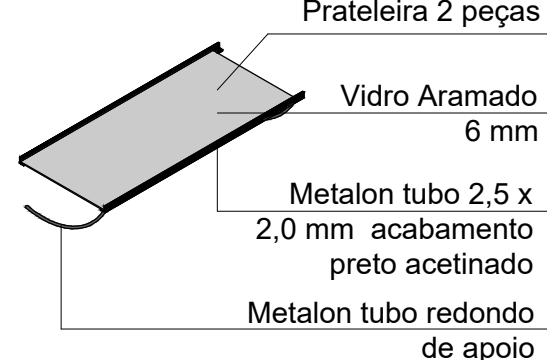


ISOMETRIA
PRATELEIRA 01
esc: 1/25

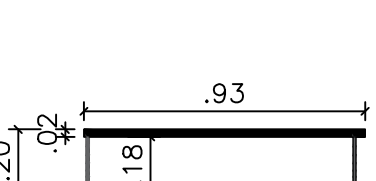


VISTA FRONTAL
PRATELEIRA 01
esc: 1/25

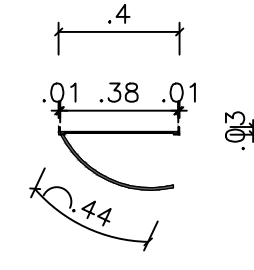


VISTA LATERAL
PRATELEIRA 01
esc: 1/25

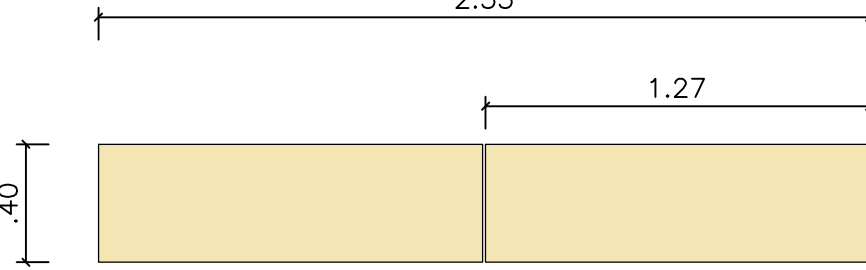


PLANTA BAIXA
PRATELEIRA 02
esc: 1/25

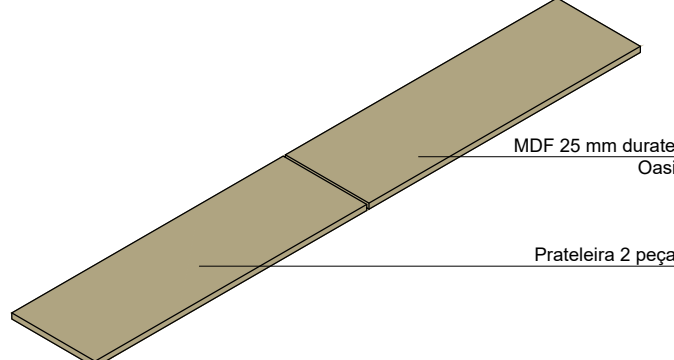

ISOMETRIA
PRATELEIRA 02
esc: 1/25

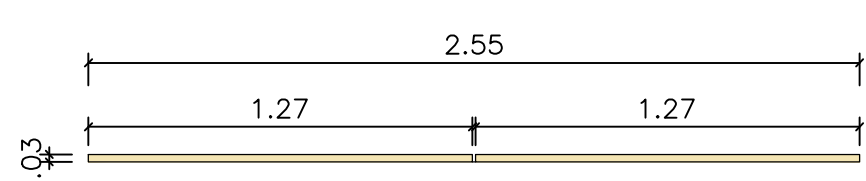


VISTA FRONTAL
PRATELEIRA 02
esc: 1/25




VISTA LATERAL
PRATELEIRA 02
esc: 1/25


SALA DE AULA - MARCENARIA / SERRALHERIA
2º Pavimento

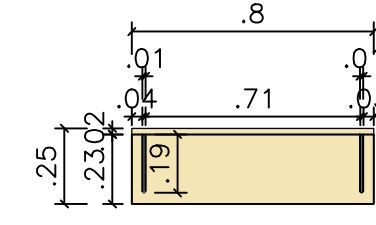


PLANTA BAIXA
PRATELEIRA
esc: 1/25

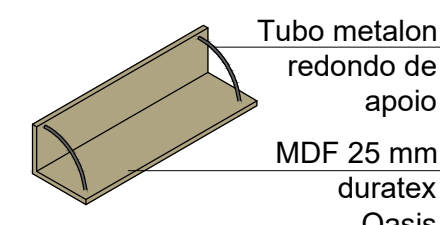

ISOMETRIA
PRATELEIRA
esc: 1/25

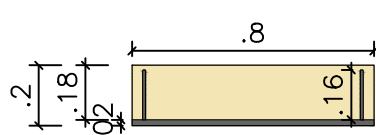

VISTA FRONTAL
PRATELEIRA
esc: 1/25

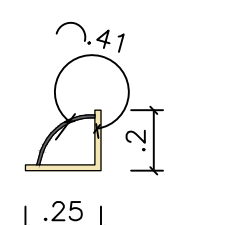


VISTA LATERAL
PRATELEIRA
esc: 1/25


Observações:

Acabamento - MDF Oasis Duratex, pintura no metalon esmalte sintético base de água preto fosco, Vidro aramado incolor, cesto nicho aramado tela quadrada ondulada
Material - Madeira Madeira MDF Duratex 25 mm, Metalon, Vidro aramado, tela quadrada ondulada


- As medidas e informações devem ser conferidas antes "in loco" e nos demais projetos;

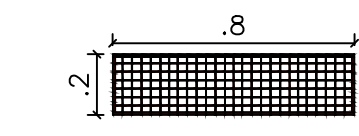


PLANTA BAIXA
CESTO NICHOS
esc: 1/25

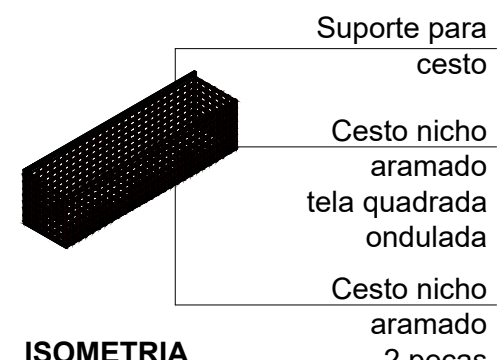

ISOMETRIA
CESTO NICHOS
esc: 1/25

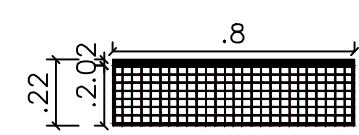


VISTA FRONTAL
CESTO NICHOS
esc: 1/25

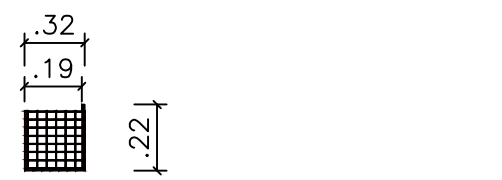


VISTA LATERAL
CESTO NICHOS
esc: 1/25


SALA DE AULA PAREDE B - VIDRAÇARIA




PLANTA BAIXA VIDRO
esc: 1/25

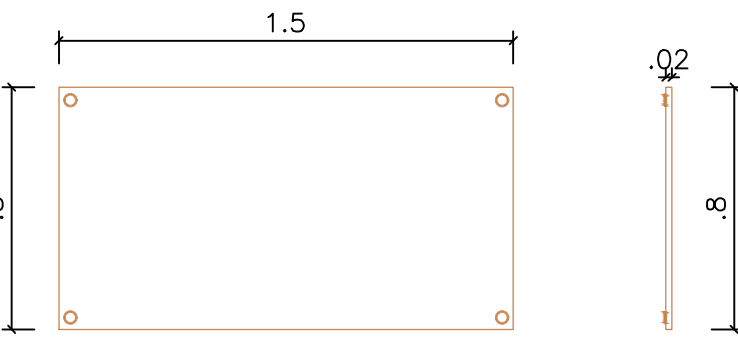

VISTA FRONTAL
VIDRO
esc: 1/25

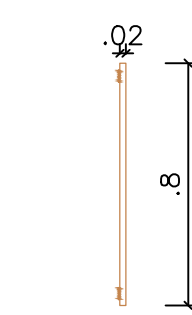

VISTA LATERAL
VIDRO
esc: 1/25

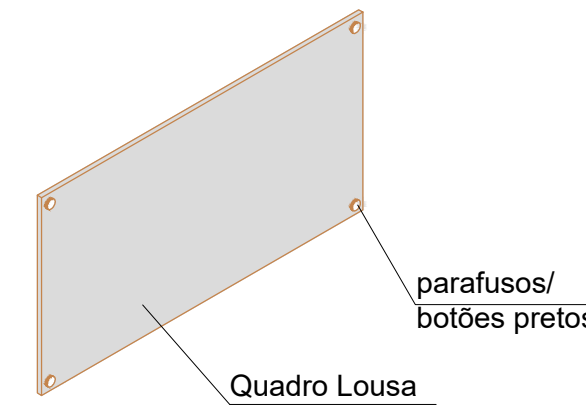


ISOMETRIA
VIDRO
esc: 1/25


Observações:
Acabamento: Vidro de 10mm na pintura branca, parafusos/ botões pretos.
Material: Vidro, parafuso

- A medidas e informações devem ser conferidas antes "in loco" e nos demais projetos;
- Verificar com a equipe Técnica do SENAC quais os equipamentos adquiridos com as suas devidas especificações antes da confeccção de todo e qualquer mobiliários.


SALA DE AULA PAREDE A - VIDRAÇARIA




PLANTA BAIXA VIDRO
esc: 1/25

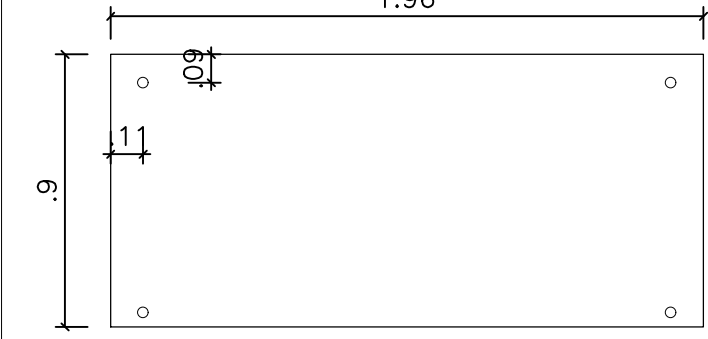

VISTA FRONTAL
VIDRO
esc: 1/25

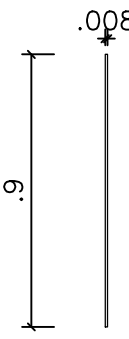

VISTA LATERAL
VIDRO
esc: 1/25

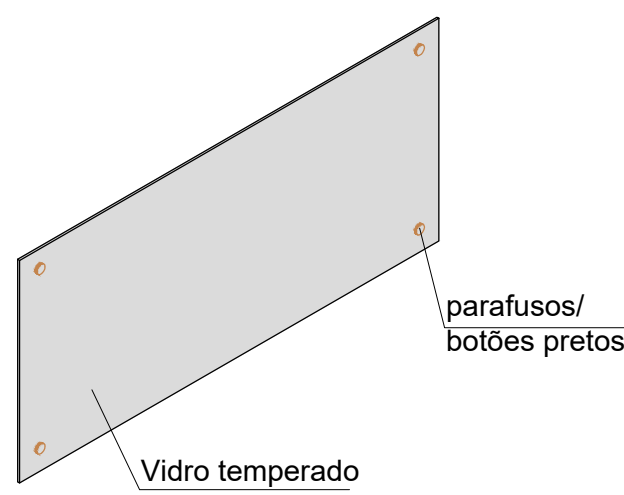

ISOMETRIA
VIDRO
esc: 1/25

Observações:
Acabamento: Vidro temperado 8mm incolor com pintura Branco, parafusos/ botões pretos.
Material: Vidro, parafusos

- A medidas e informações devem ser conferidas antes "in loco" e nos demais projetos;
- Verificar com a equipe Técnica do SENAC quais os equipamentos adquiridos com as suas devidas especificações antes da confeccção de todo e qualquer mobiliários.

Notas:

ASSINATURAS DE APROVAÇÃO - CORPO TÉCNICO SENAC
Departamento Regional do Amazonas DATA: / /

Arqª Ariadne Afonso de Castro
Sênior de Engenharia e Obras
Departamento Regional do Amazonas

Engº genésio Pereira da Silva
Obras & Engenharia
Departamento Regional do Amazonas

arquiteta - interior designer - assessora
11 94053 - 6010
1: belo horizonte 9: edificio the place business center sala 1.415
adrianópolis - cep 69057-000
manaus / am - brasil
email - morenomoreno@gmail.com

luciana moreno
arquiteta e urbanista e interior design

Cliente: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
Administração Regional no Estado do Amazonas

Local: Av. Eduardo Ribeiro, 906 - Centro/ Manaus, AM
Cep.69010-001

Empreendimento: PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES
CENTRO DE TURISMO E HOSPITALIDADE DO SENAC-AM (CTH/BISTRÔ)

Etapas do Projeto: PROJ. EXECUTIVO

Título: DETALHAMENTOS - 2º PAVIMENTO


Escala: 1:25
Responsável Técnico: ARQ. LUCIANA MORENO

Data: MAIO/2023
CAU: A32745-0


INT

Folha: 911
Número da Revisão: REV-01


PORTA MODELO
TÉRREO, 1º PAVIMENTO, 2º PAVIMENTO

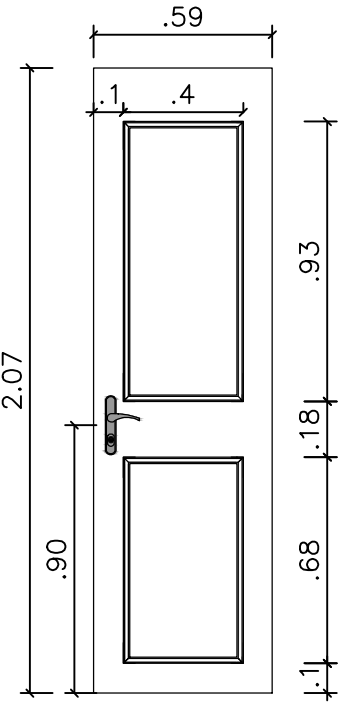

VISTA EXTERNA
esc: 1/25

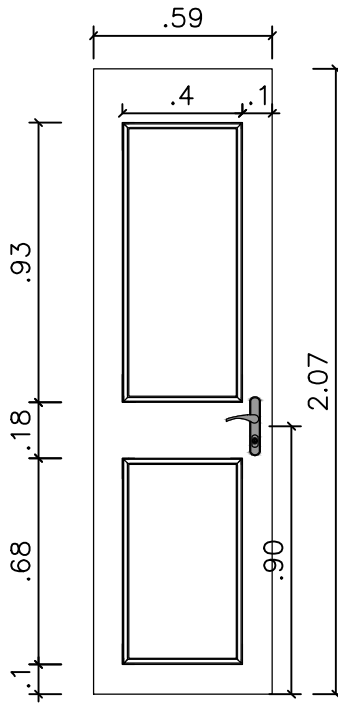

VISTA INTERNA
esc: 1/25

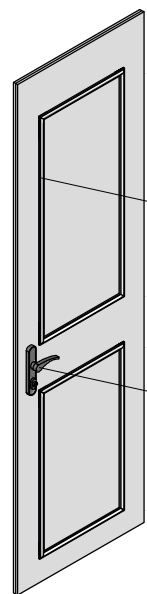


ISOMETRIA
esc: 1/25

Observações:


Acabamento - Pintura Laca PU Branco Neve acetinado, Boserie (molduras), Fechadura AB-033
Material - Madeira maciça, Boserie 2 cm, fechadura Heritage 620-31.045 La Fonte

- Modelo de porta a ser utilizada em todos os ambientes com necessidade de nova porta, caso não possuam portas as serem reaproveitadas;
- **As medidas e informações devem ser conferidas antes "in loco" e nos demais projetos.**


CORRIMÃO - ESCADA INTERNA
PAVIMENTO TÉRREO

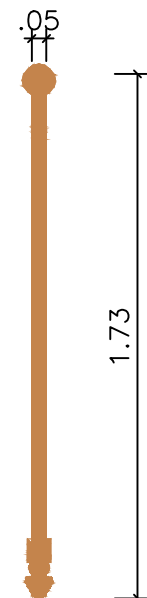


PLANTA BAIXA
CORRIMÃO
esc: 1/25

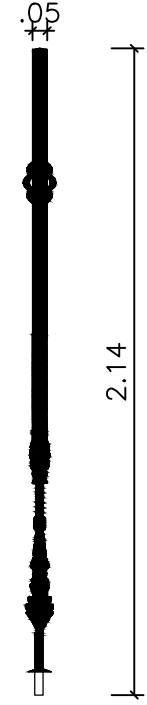

VISTA FRONTAL
CORRIMÃO
esc: 1/25

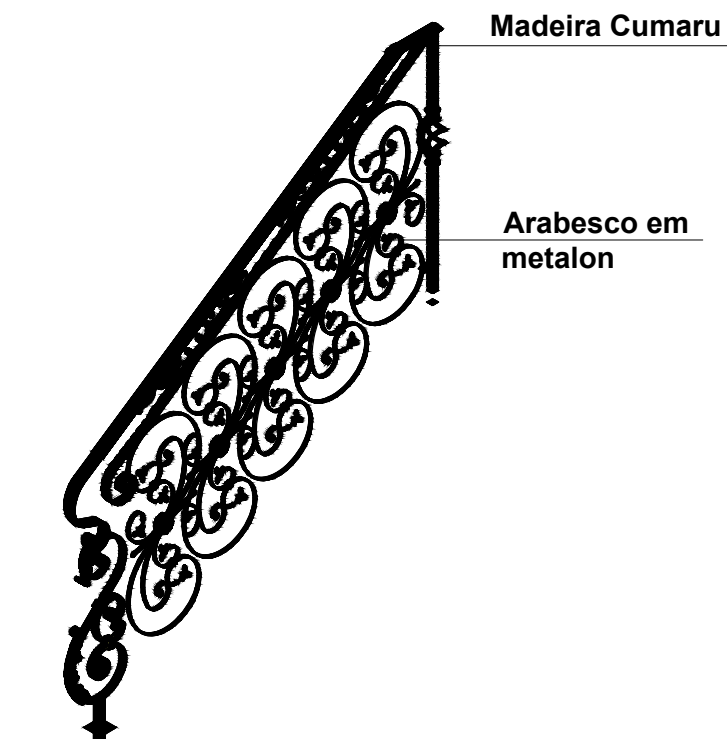

ISOMETRIA
CORRIMÃO
esc: 1/25

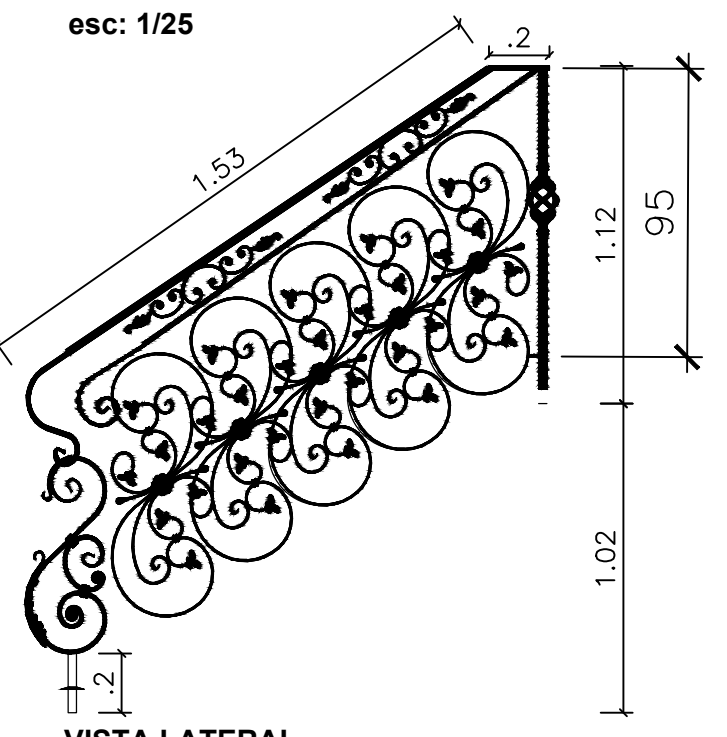


VISTA LATERAL
CORRIMÃO
esc: 1/25


Observações:
Acabamento - Arabesco pintura esmalte sintético base de água preto fosco, madeira com verniz incolor acetinado
Material - Ferro fundido e Madeira Cumaru (corrimão)

- Modelo a ser confeccionado em ferro fundido com arabescos podendo ser semelhante ao indicado neste desenho, o qual será apenas no primeiro lance da escada do térreo;
- Verificar no local a forma de instalação no piso (degraus) e junção de encontro na curva da subida com o modelo de corrimão em madeira já existente;
- **A medidas e informações devem ser conferidas antes "in loco" e nos demais projetos;**


WC COM CUBA - MARMORARIA
TÉRREO E 1º PAVIMENTO

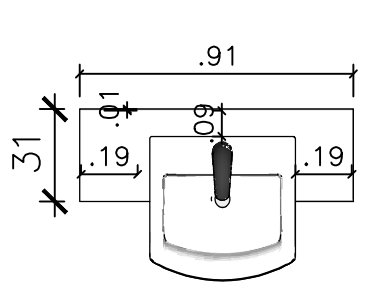


PLANTA BAIXA
BANCADA
esc: 1/25

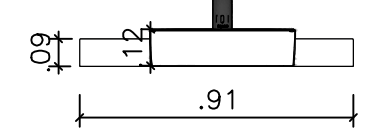

VISTA FRONTAL
BANCADA
esc: 1/25

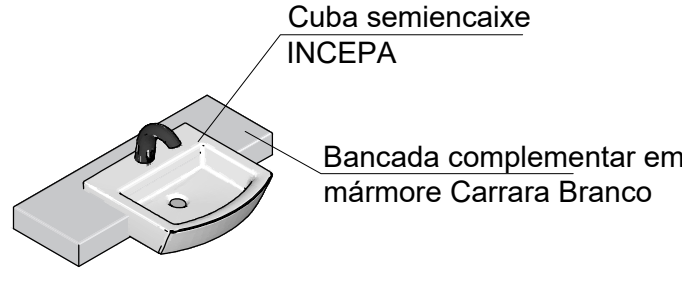

ISOMETRIA BANCADA
esc: 1/25

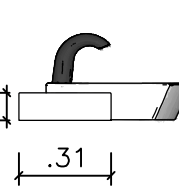


VISTA LATERAL
BANCADA
esc: 1/25

Observações:

Acabamento - Bancada marmore branco, cuba branca e torneira cromada
Material - Marmore Carrara Branco, cuba semiencaixe Roca Incepa Boss, torneira Docol Tronic Zenit

- **A medidas e informações devem ser conferidas antes "in loco" e nos demais projetos;**


ESCADA INTERNA
TÉRREO E 1º PAVIMENTO

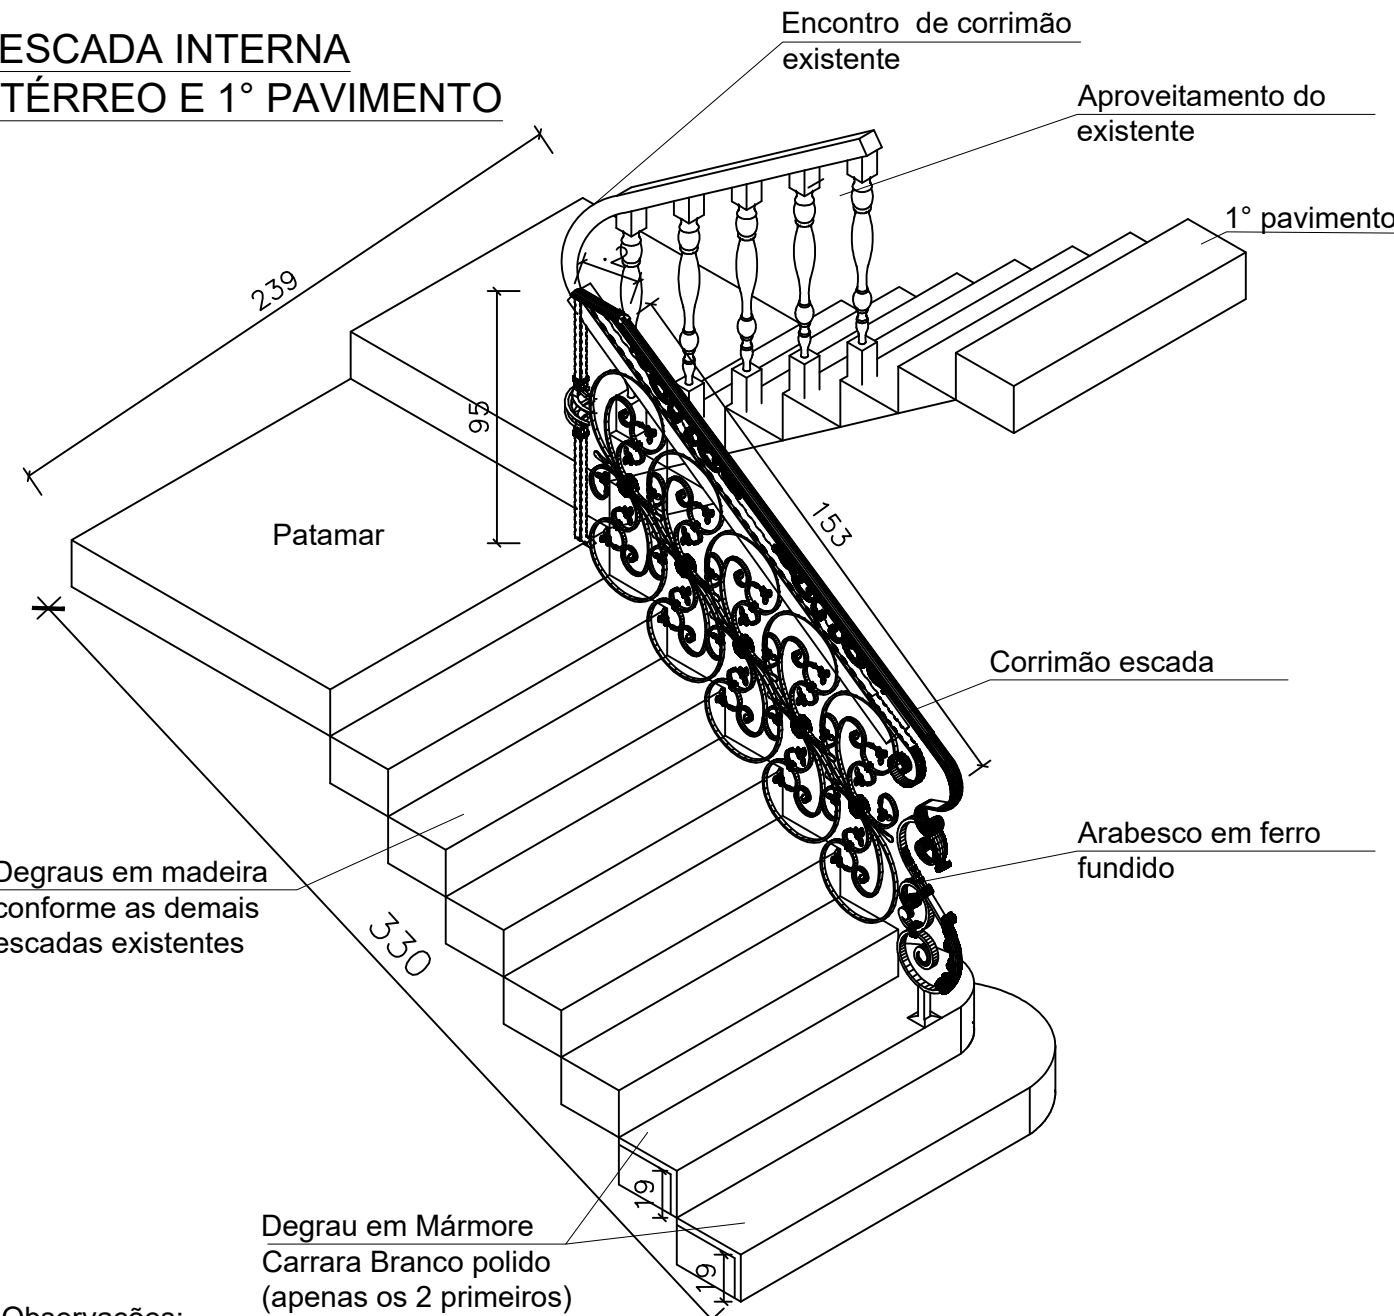


Observações:

- Croqui da escada ilustrativo, representado no Térreo com acesso ao 1º pavimento;
- O projeto executivo complementar deve ser desenvolvido pela empresa responsável pela execução e estrutura;
- **As medidas devem ser conferidas no local.**


PORTA SANITÁRIOS SOCIAL
TÉRREO E 1º PAVIMENTO

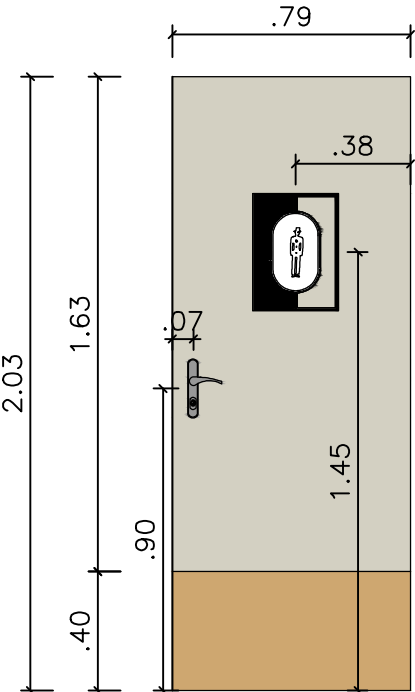

VISTA FRONTAL
esc: 1/25

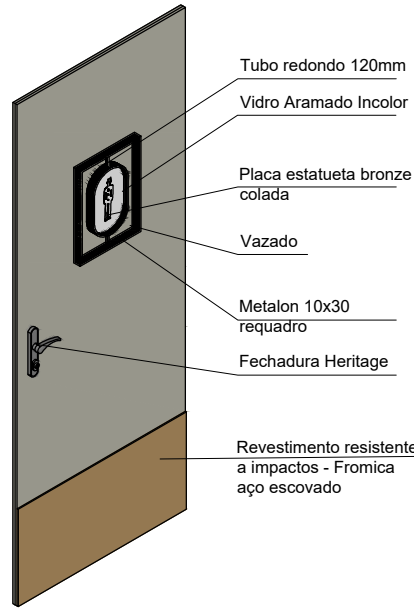

ISOMETRIA
esc: 1/25

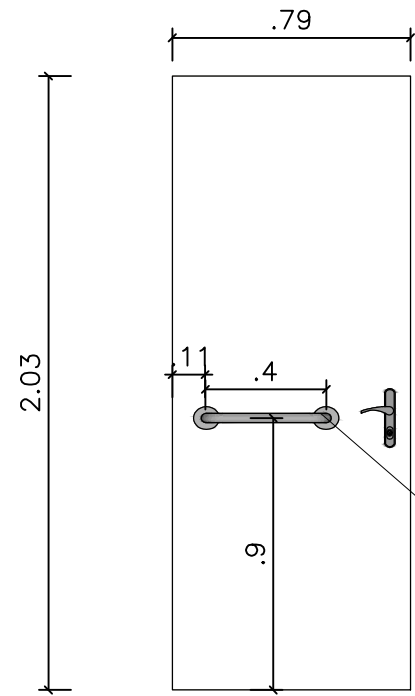


VISTA INTERNA
esc: 1/25

Observações:


Acabamento - Pintura em laca PU acetinado Branco Neve, base com aplicação de Formica Aço escovado, fechadura AB-033, alça branca
Material - Madeira maciça ou MDF resistente a umidade, Formica, Fechadura Heritage 620-31.045 La Fonte Antique Brass e Alça (barra) de apoio Deca 0,40cm

- **A medidas e informações devem ser conferidas antes "in loco" e nos demais projetos;**

PORTICO ELEVADORES - MARMORARIA
TODOS OS PAVIMENTOS

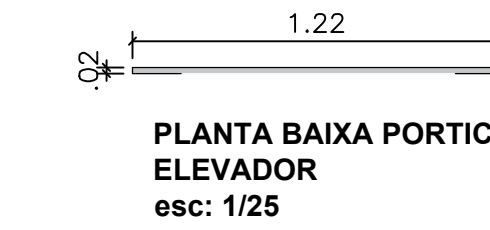


PLANTA BAIXA PORTICO
ELEVADOR
esc: 1/25

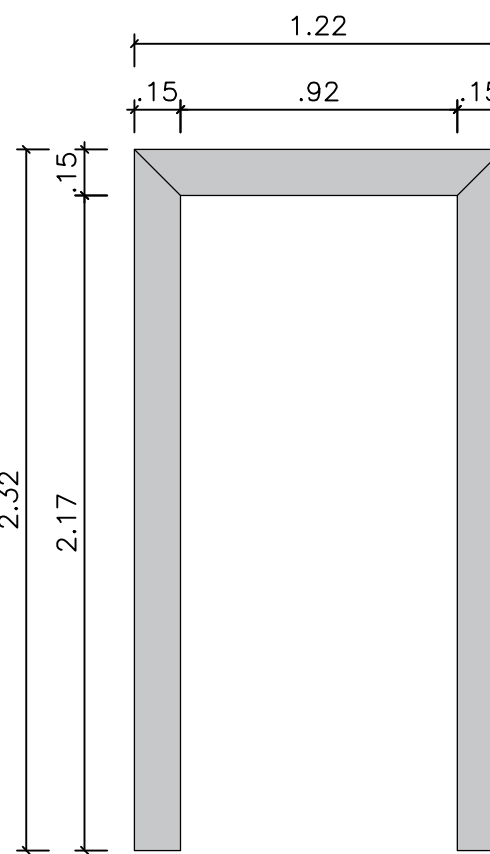


VISTA FRONTAL
PORTICO ELEVADOR
esc: 1/25

Encontro das peças em 1/2 esquadria

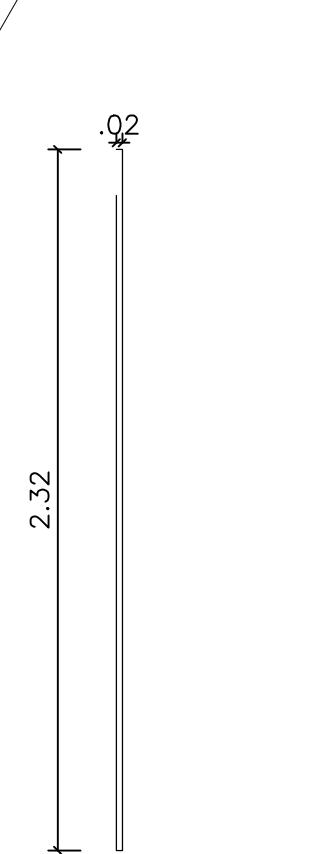

VISTA LATERAL
PORTICO ELEVADOR
esc: 1/25

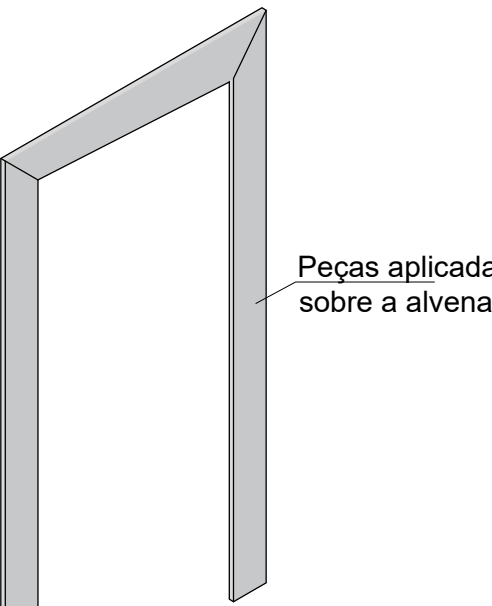


ISOMETRIA PORTICO
ELEVADOR
esc: 1/25

Observações:


Acabamento - Marmore polido com faces externas polidas. Encontro das peças em angulo, 1/2 esquadria
Material: Marmore Carrara Branco

- As medidas aqui informadas são sugestivas conforme o projeto aqui desenvolvido, e as quais devem ser revisadas com os complementares de execução;
- **A medidas e informações devem ser conferidas antes "in loco" e nos demais projetos;**


DETALHE DE ACABAMENTO
ESCADA INTERNA - MARMORARIA

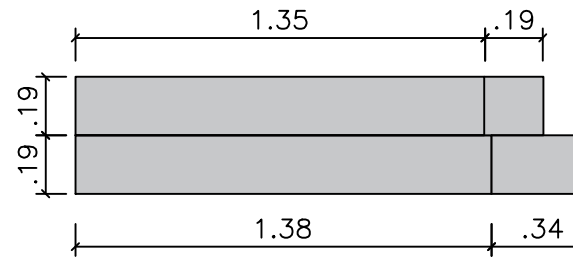

PLANTA BAIXA DEGRAUS
esc: 1/25

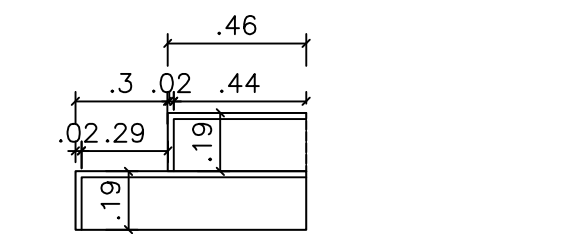

VISTA LATERAL DEGRAUS
esc: 1/25

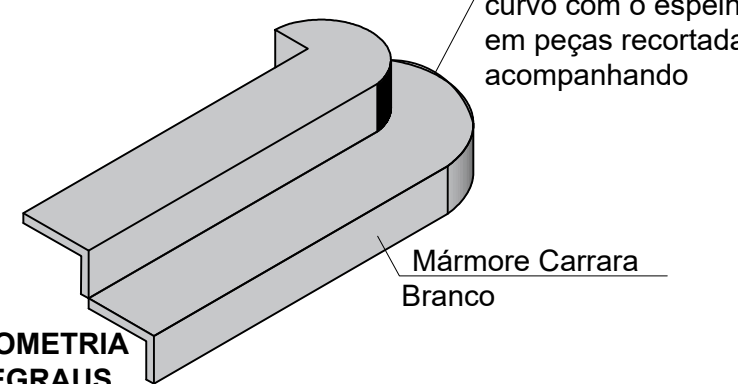

ISOMETRIA
DEGRAUS
esc: 1/25


Observações:

Acabamento - Marmore polido

Material - Marmore Carrara Branco

- Escada nova do térreo com o acabamento apenas dos 2 primeiros degraus em Marmore Carrara, os demais em madeira;
- **A medidas e informações devem ser conferidas antes "in loco" e nos demais projetos.**

PLACA DE SINALIZAÇÃO
Todos os Pavimentos

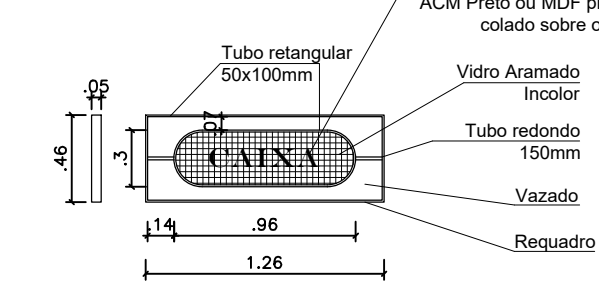

Observação:

- Verificar o tipo de metalon para atender as medidas e espessuras em desenho;
- Pintura de acabamento do metalon em esmalte sintético Preto acetinado;
- Prever furos para fixação com parafusos na alvenaria e fixação nas portas;
- Este modelo é com moldura (requadro), verificar nas elevações os locais a serem instaladas as demais placas de sinalização/indicação, as quais não terá o "requadro".

Notas:

ASSINATURAS DE APROVAÇÃO - CORPO TÉCNICO SENAC
Departamento Regional do Amazonas DATA: / /

Arqª Ariadne Afonso de Castro
Sênior de Engenharia e Obras
Departamento Regional do Amazonas

Engº genésio Pereira da Silva
Obras & Engenharia
Departamento Regional do Amazonas

arquiteta - interior designer - assessoria

11 94053 - 6010
1º andar horizonte 9 - edifício the place business center sala 1.415
adrianópolis - cep 69057-000
manaus / am - brasil
email - morenomoreno@gmail.com

luciana moreno
arquiteta e urbanista e interior design

Cliente: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
Administração Regional no Estado do Amazonas

Local: Av. Eduardo Ribeiro, 906 - Centro/ Manaus, AM
Cep.69010-001

Empreendimento: PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES
CENTRO DE TURISMO E HOSPITALIDADE DO SENAC-AM (CTH/BISTRÔ)

Etapas do Projeto: PROJ. EXECUTIVO

Título: DETALHAMENTOS - GERAIS

Escala: 1:25

Data: MAIO/2023

Responsável Técnico: ARQ. LUCIANA MORENO

A32745-0

INT

Folha: 912

Número da Revisão: REV-01